PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

06-300824

(43) Date of publication of application: 28.10.1994

(51)Int.CI.

G01R 31/302

H01L 21/66

(21)Application number: 05-085817

(71)Applicant: NEC CORP

(22)Date of filing:

13.04.1993


(72)Inventor: FUTAGAWA KIYOSHI

(54) METHOD AND EQUIPMENT FOR INSPECTING INTERNAL MUTUAL WIRING OF SEMICONDUCTOR INTEGRATED CIRCUIT

(57)Abstract:

PURPOSE: To detect a defect of an internal mutual wiring of a semiconductor integrated circuit in a short time and in a nondestructive manner.

CONSTITUTION: In a state wherein a current is supplied to a semiconductor integrated circuit chip 1 by a voltage supply source 9, a thinned laser light 17 is applied in scanning onto the semiconductor integrated circuit chip 1 and a spot wherein a change in the current is large is detected by a fluctuating current detecting/amplifying part 8. Since the spot which is detected by the fluctuating current detecting/amplifying part 8 and wherein the change in the current is large corresponds to a spot wherein a defect hindering thermal conduction exists, a defect such as a void can be detected. Since the detection is based on such a principle as stated above, the defect can be detected even when it is not exposed on a surface.

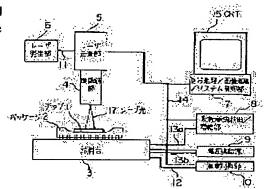

LEGAL STATUS

[Date of request for examination] 13.04.1993

[Date of sending the examiner's decision of

24.09.1997

rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number] 2765427 [Date of registration] 03.04.1998

[Number of appeal against examiner's decision

09-17993

of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's 23.10.1997

decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平6-300824

(43)公開日 平成6年(1994)10月28日


(51)Int.Cl. ⁵ G 0 1 R 31/30	識別配号	庁内整理番号	FI	技術表示箇所
H 0 1 L 21/66		7630-4M 6912-2G	G 0 1 R 31/28	L
			審査請求 有 請求	対の数7 OL (全 5 頁)
(21)出願番号	特顯平5-85817		(71)出願人 000004237 日本電気株式	会社
(22)出願日	平成 5 年(1993) 4 月13日		東京都港区芝五丁目7番1号 (72)発明者 二川 清 東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気株 式会社内	
			(74)代理人 弁理士 京本	直樹 (外2名)
	·			

(54)【発明の名称】 半導体集積回路内部相互配線の検査方法および装置

(57)【要約】

【目的】 半導体集積回路の内部相互配線の欠陥を短時間で非破壊で検出する。

【構成】 半導体集積回路チップ1に電圧供給源9で電流を供給した状態で、半導体集積回路チップ1上に細く絞ったレーザ光を走査しながら照射し、変動電流検出/増幅部8で電流変化の大きな箇所を検出する。変動電流検出/増幅部8で電流変化の大きな箇所は熱伝導を阻止する欠陥のある箇所に対応するので、ボイド等の欠陥が検出できる。このような原理によるので欠陥は表面に露出していない場合でも検出できる。

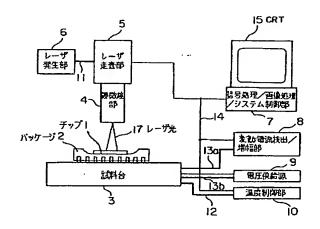

【特許請求の範囲】

【請求項1】半導体集積回路の内部相互配線に電流を流 した状態で、半導体集積回路にレーザビームを走査しな がら照射し、前記内部相互配線に流れる電流の変化を検 知することで、前記内部相互配線の欠陥を検出すること を特徴とする半導体集積回路内部相互配線の検査方法。

【請求項2】前記電流を、輝度の情報に変換して画像表 示し、前記電流変化の検知を画像上で行うことを特徴と する請求項1記載の半導体集積回路内部相互配線の検査 方法。

【請求項3】前記電流変化の検知を行う際に、外部から 前記半導体集積回路の温度制御を行うことで変化前の電 流をできる限り小さくすることにより、前記電流変化の 検出の感度を向上させることを特徴とする請求項1記載 の半導体集積回路内部相互配線の検査方法。

【請求項4】前記レーザビームの代わりに電子ビームま たはイオンビームを用いることを特徴とする請求項1. 2または3記載の半導体集積回路内部相互配線の検査方

【請求項5】半導体集積回路の内部相互配線に電流を供 20 給する手段と、

前記半導体集積回路にレーザビームを走査しながら照射 するレーザビーム照射手段と、

前記内部相互配線に流れる電流の変化を検知し、前記内 部相互配線の欠陥を検出する手段と、を備えることを特 徴とする半導体集積回路内部相互配線の検査装置。

【請求項6】前記半導体集積回路の温度制御を行う手段 をさらに備えることを特徴とする半導体集積回路内部相 互配線の検査装置。

【請求項7】前記レーザビーム照射手段の代わりに、電 30 子ビームまたはイオンビーム照射手段を用いることを特 徴とする請求項5または6記載の半導体集積回路内部相 互配線の検査装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は半導体集積回路チップ上 の欠陥の検査方法および装置に関し、特に半導体集積回 路チップ上内部相互配線の欠陥をレーザビームまたは電 子ビームやイオンビームを用いて検査する方法および装 置に関するものである。

[0002]

【従来の技術】従来、この種の欠陥の「検査方法および 装置」(以下「方法」とのみ略して記す)は、たとえば fW., Lee Smith et. al., "Dir ectmeasurement of stressinduced voidgrowth by the rmal wave modulated optic al reflectance imaging", 1 990 IRPS (IEEE), 200-208, (19 90).」に示されるように、2種類のレーザビームを 50 用い、一方のレーザビームでプローブし、もう一方のビ ームで検知するという方法をとっている。

2

【0003】図3は、従来の半導体集積回路チップ上内 部相互配線の欠陥をレーザビームを用いて検査する方法 の一例(第1の従来例)を示す図である。プローブレー ザ発生部19からのプローブレーザ21により試料26 をプローブする。一方、ポンプレーザ発生部18から、 ポンプレーザと呼ばれる強度変化のあるレーザ20を試 料26上に照射し、その結果試料上に生じた反射率の変 化をプローブレーザ21の反射率の変化としてサーマル ウェーブシグナル検出器22で検出する。

【0004】図中、24はプローブレーザ強度の時間変 化を示し、23はポンプレーザ強度の時間変化を示し、 25はサーマルウェーブシグナルによる反射率の検出を 示している。

【0005】また半導体試料の欠陥を検査する方法に も、レーザビームを用いるものがある(第2の従来 例)。これは図4にその概念を示すように、電圧供給源 9により電圧が印加された半導体試料27にレーザビー ム17を照射し、その結果半導体内部に発生する電子-正孔対(電子28,正孔29)を電流の変化として検出 しようとするもので、OBIC (optical be am induced current) 法としてよく 知られている。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】 図3で説明した従来の 欠陥検出法では、レーザを2台用いる必要があり、かつ その2つのレーザビームをμmオーダからサブμmオー ダの精度で同一箇所に照射しなければならないため、レ ーザビームを直接走査できず、試料台を走査しなければ ならない。従って走査に時間がかかり、像を取得するの に時間がかかるという問題があった。

【0007】また図4で説明した従来の0B1C法は、 試料が半導体あるいは半導体を含むものを対象物質とし ており、金属を対象物質とすることについては、開示し ていない。

【0008】本発明の目的は、照射レーザ自体を走査で き、半導体集積回路の内部相互配線の欠陥を短時間で非 破壊で検出する検査方法および装置を提供することにあ る。

[0009]

40

【課題を解決するための手段】本発明の半導体集積回路 内部相互配線の検査方法は、半導体集積回路の内部相互 配線に電流を流した状態で、半導体集積回路にレーザビ ームを走査しながら照射し、前記内部相互配線に流れる 電流の変化を検知することで、前記内部相互配線の欠陥 を検出することを特徴とする。

【0010】また本発明の半導体集積回路内部相互配線 の検査装置は、半導体集積回路の内部相互配線に電流を 供給する手段と、前記半導体集積回路にレーザビームを

走査しながら照射するレーザビーム照射手段と、前記内 部相互配線に流れる電流の変化を検知し、前記内部相互 配線の欠陥を検出する手段と、を備えることを特徴とす る。

[0011]

【実施例】次に本発明の実施例について図面を参照して 説明する。

【0012】図1は、本発明の一実施例を示す装置構成図である。この半導体集積回路内部相互配線の検査装置は、検査対象物である試料を設置する試料台3を備え、この試料台3には、試料に電圧を供給する電圧供給源9と、試料の各点にレーザビームを照射した瞬間の電流の変化を検出する変動電流検出/増幅部8とが、電流伝送路13a,13bをそれぞれ介して接続されている。また、試料台3には、試料の温度を制御するための温度制御部10が、熱媒体用パイプ12を介して連結されている。

【0013】試料台3の上部には、レーザを発生するレーザ発生部6,レーザを試料に走査するレーザ走査部5と、顕微鏡部4とが設けられている。

【0014】本実施例の装置は、さらに、信号処理/画像処理/システム制御部7と、これに接続されたCRT15とを備えている。

【0015】信号処理/画像処理/システム制御部7は、信号線14を介してレーザ走査部5と、変動電流検出/増幅部8と、温度制御部10に接続されており、信号を位置と輝度の情報に変換したのちCRT15上に、輝度が電流値の変化に対応した像として表示させる。

【0016】次に、この検査装置を用いて、半導体集積 回路内部相互配線の欠陥を検出する方法を説明する。

【0017】チップ1がマウントされたパッケージ2を 試料台3に設置する。チップ1に電圧供給源9から電圧 を供給する。これによりチップ配線に電圧が印加され る。この状態で、レーザ発生部6は、レーザを発生す る。発生されたレーザは光伝送路11を経てレーザ走査 部5へ送られる。顕微鏡部4を介して、 μmオーダから サブμ mオーダに絞ったレーザ光17をチップ1上に走 査しながら照射する。レーザ光の照射によりチップ上配 線に流れる電流が変化する。チップ1上の各点での電流 の変化を変動電流検出/増幅部8で検出し、信号処理/ 画像処理/システム制御部7で信号を位置と輝度の情報 に変換したのち、CRT15上に、輝度が電流値の変化 に対応した像として表示する。ボイド等の欠陥がある箇 所は熱伝導が悪いためその付近の抵抗が増大する結果、 電流変化が大きくなる。従って電流の変化に対応したコ ントラストの変化が観測できる。欠陥が表面に出ておら ず光学顕微鏡像や走査型電子顕微鏡像では検出できない 欠陥が検出できる点は前述の第1の従来例と同様であ る。また、検出の感度を上げるためにレーザを照射しな い状態での電流量をできる限り減らすために、温度制御 部10から熱媒体用パイプ12を介してチップ1の温度 を制御し最も電流の小さい温度においてこの検査を実施 することも有効である。

【0018】図2は、本発明の検査装置の他の実施例を示す図である。本実施例は、図1での電圧供給源9をLSIテスタ16に置き換えたことが特徴である。その他の構成は、図1と同一であり、同一の構成要素には、同一の参照番号を付して示してあるが、レーザ発生部6,レーザ走査部5,顕微鏡部4,信号処理/画像処理/システム制御部7,温度制御部10は図示を省略してある。

【0019】LSIテスタ16は、電流伝送路13により、図示のようにパッケージ2,変動電流検出/増幅部8に接続され、また、信号線31によりパッケージ2に接続されている。

【0020】本実施例によれば、LSIテスタにより電 源供給および信号供給を行いながらこの検査を実施する ことで、特別な動作状態でしか電流が流れないようなチ ップ上の内部相互配線に対しても検査が可能になる。

【0021】以上、本発明の実施例を説明したが、本発明はこれら実施例に限定されるものではない。例えば、レーザビームの代わりに電子ビームやイオンビームを用いることもできる。

[0022]

【発明の効果】以上説明したように、本発明の欠陥検査方法および装置では、欠陥検出のための特性値として抵抗の温度変化を用いているので、その変化を見るために照射するレーザは1本で済み、従来のように2本のレーザビームの位置合わせが不要となるため、照射レーザ自体を走査することが容易にでき、高速な走査が可能なため像取得時間の大幅な短縮が計れる。一例では、第1の従来例では6分かかったものが、本発明による方法では0.5秒と実に7200分の1どいう大幅な短縮が実現できた。

【図面の簡単な説明】

- 【図1】第1の実施例を示す装置構成図である。
- 【図2】第2の実施例を示す装置構成図である。
- 【図3】第1の従来例を示す概念図である。
- 【図4】第2の従来例を示す概念図である。

【符号の説明】

- 1 チップ
- 2 パッケージ
- 3 試料台
- 4 顕微鏡部
- 5 レーザ走査部
- 6 レーザ発生部
- 7 信号処理/画像処理/システム制御部
- 8 変動電流検出/増幅部
- 9 電圧供給源
- 10 温度制御部

11 光伝送路

12 熱媒体用パイプ

13 電流伝送路(電源線)

14,31 信号線

15 CRT

16 LSIFX9

17 レーザ

18 ポンプレーザ発生部

19 プローブレーザ発生部

20 ポンプレーザ

21 プローブレーザ

22 サーマルウェーブシグナル検出器

23 ポンプレーザ強度の時間変化概念図

24 プローブレーザ強度の時間変化概念図

25 サーマルウェーブシグナルによる反射率の検出概

念図


26 サンプル

27 半導体試料


28 電子

10 29 正孔


【図1】

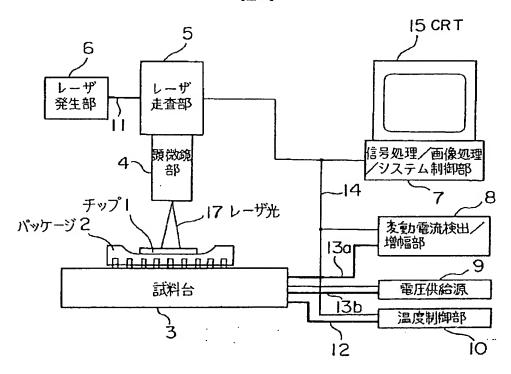

欠陥を検出 22 23 15 CRT 25 サーマルウェーブ 3771ル 小AAAAAAA

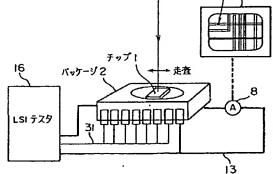


[図2]

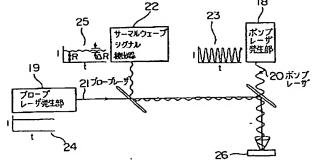

[図3]

[図4]

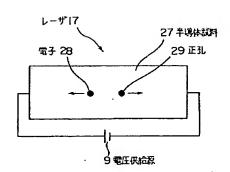

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

OTHER:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.